


Montering - Mounting - Montage

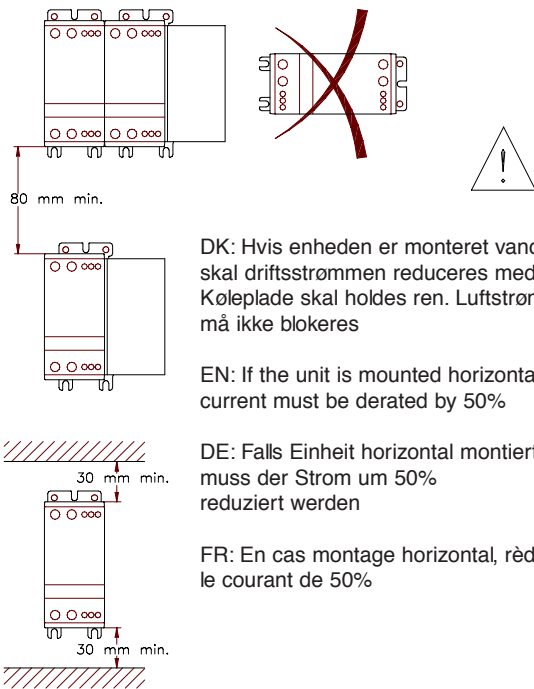


DK: Hvis enheden er monteret vandret, skal driftsstrømmen reduceres med 50%. Køleplade skal holdes ren. Luftstrømmen må ikke blokeres

EN: If the unit is mounted horizontally the current must be derated by 50%

DE: Falls Einheit horizontal montiert wird, muss der Strom um 50% reduziert werden

FR: En cas montage horizontal, réduire le courant de 50%

Dimensioner - Dimensions - Dimensionen

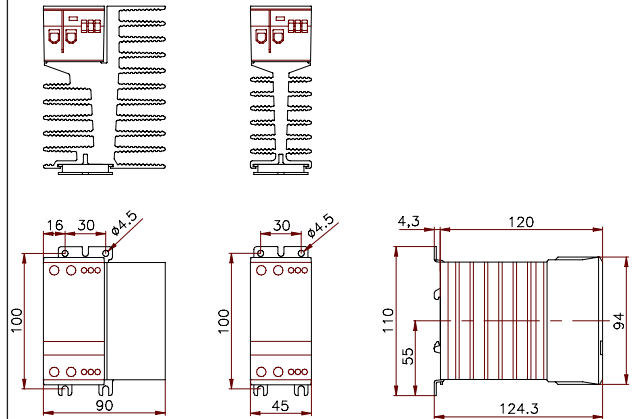

DK: Køleplade skal holdes ren. Luftstrømmen må ikke blokeres

EN: Keep heatsink clean. Airflow must not be blocked


DE: Kühlflächen freihalten. Luftstrom muss ungehindert fließen

FR: Maintenir les plaques de refroidissement libres, l'air doit pouvoir circuler

Forbindelse - Wiring - Verdrahtung

75°C Wire / Kabel	mm ²	mm ²
*	1 x 1.5 - 6	1 x 0.5 - 1.5
	2 x 1.5 - 6	2 x 0.5 - 0.75
*	1 x 1.5 - 6	1 x 0.5 - 1.5
	2 x 1.5 - 6	2 x 0.5 - 1.5
*	1 x 1 - 10	1 x 0.5 - 1.5
	2 x 1 - 6	2 x 0.5 - 1.5
	Pozidrive 2 1.2 Nm max.	
	6 mm 1.2 Nm max.	3 mm 0.4 Nm max.

CPC1230/1430/1450

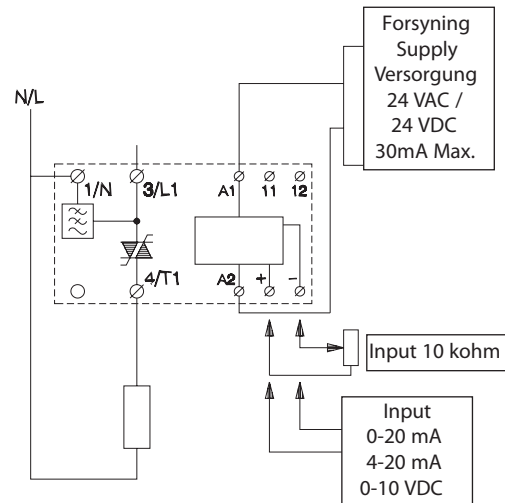


DK: Hvis beskyttet med sikringer, se specifikationer i datablad.
EN: If protection with fuses, see recommendation in data-sheet.
DE: Falls Sicherungen verwendet werden, Empfehlungen im Datenblatt beachten.
This product has been designed for class A equipment. Use of the product in domestic environments may cause radio interference, in which case the user may be required to employ additional mitigation methods.

Do not connect power factor correction capacitors to the output

Use thermal overload protection as required by the National Electric Code.
When protected by a non-time delay K5 or H Class fuse, rated 266 % of motor FLA, this device is rated for use on a circuit capable of delivering not more than 5,000 rms. symmetrical amperes, 600 V maximum.
Maximum surrounding temperature 40°C.

DK: Se specifikationer i datablad EN: See recommendation in datasheet DE: Empfehlungen im Datenblatt beachten

Indstilling - Settings - Einstellungen

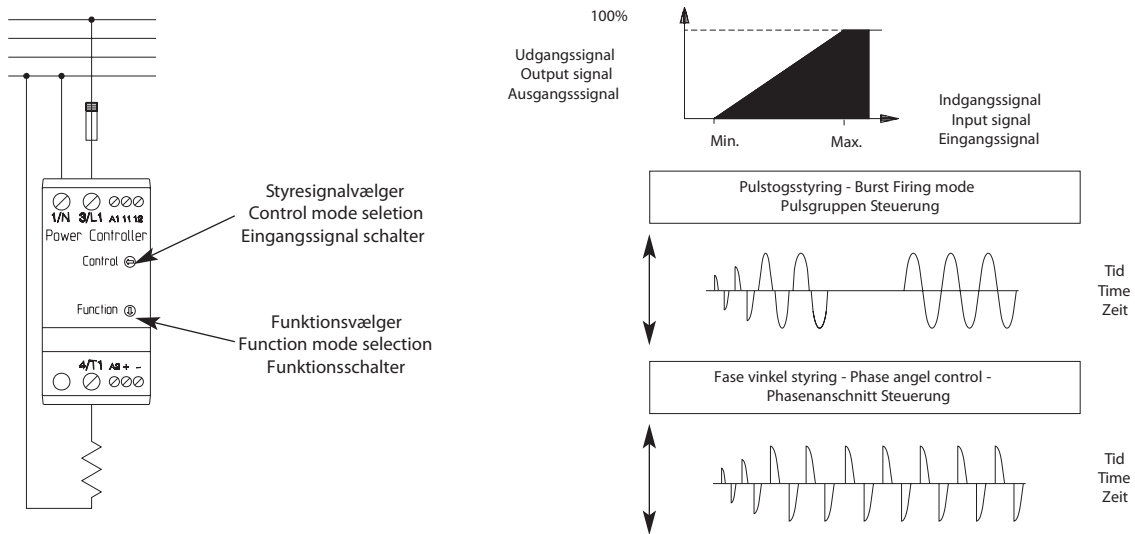

Bemærkninger - Remarks - Bemerkungen

DK
 - Anvend 2 mm x 0.5 mm skruetrækker
 - Vær forsigtig ikke at indstille drejekontakterne imellem klik.

EN
 - Use 2 mm x 0.5 mm screwdriver
 - Make sure that the switches click into position.

DE
 - Schraubenzieher 2 mm x 0.5 mm verwenden.
 - Schalter müssen einrasten, um korrekte Funktion zu gewährleisten.

Styresignalvælger - Control mode selection - Eingangssignalschalter

DK
 Vælg indgangssignal:
 - Ved potentiometer vælg en af R indstillingerne
 - Ved spændingssignal vælg en af U indstillingerne
 - Ved strømsignal vælg en af mA indstillingerne

EN
 Choose input signal:
 - For potentiometer operation select one of the R settings
 - For voltage signal select one of the U settings
 - For current loop control select one of the mA loop settings

DE
 Eingangssignal wählen:
 - Für Potentiometerbetrieb Skala R verwenden
 - Für Spannungseingang Skala U verwenden
 - Für Stromsignal Skala mA Loop verwenden

Funktionsvælger - Function mode selection - Funktionsschalter

DK
 1) Vælg mellem fase vinkelstyring eller pulsgsstyring
 2) Ved fase vinkelstyring vælges mellem linier effekt Power eller linier spænding Voltage
 3) Ved pulsgsstyring vælges cyklostid 0.4 - 60 sek.

EN
 1) Choose between phase angle control mode / burst firing control mode
 2) In phase angle control mode select linear power Power or linear voltage Voltage
 3) In burst firing mode select cycle time 0.4 - 60 sec.

DE
 1) Zwischen Phasenanschnitt Steuerung & Pulsgruppen Steuerung wählen
 2) Bei Phasenanschnitt Steuerung: Entweder Power oder Voltage wählen
 3) Bei Pulsgruppen Steuerung: Zeitspanne 0.4 - 60 sec. wählen

Forbindelses eksempler - Wiring examples - Verbindungsbeispiele

